



			Stand:	03.04.2	2019		Blat	t: 1	
	Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd Nr.	Rev.
DECKBLATT	NAAN	ииииииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
DEORDEATT	9A	65000000	STS			EB	EE	0013	00

ı	A	0	ld		n	~	A	ı		
ı	V.	C	IU	u	Ш	9	1	ı	ı	

Meldung Nr. 004/2019 gemäß Meldeordnung der Schachtanlage Asse II Beschädigung eines Cubitainers auf der 700-m-Sohle

Ersteller / Unterschrift	Geprüft / Unterschrift:

Titel des meldepflichtigen Ereignisses gemäß Meldeordnung:

Sicherheitstechnisch relevante Vorkommnisse bei innerbetrieblichem Transport Beschädigung eines Cubitainers auf der 700-m-Sohle

Freigal	pedurchlauf
bergrechtlich verantwortliche Person (bvP):	atomrechtlich verantwortliche Person (aVP):):
Datum: 04.04.2019	Datum: 04.04.2019

Unterschrift

T-SG\_Deck-Revisionsblatt-Meldepflichtiges Ereignis\_REV01\_Stand-2018-04-25

Freigabevermerk:

Unterschrift



Blatt: 2a

**REVISIONSBLATT** 

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	65000000	STS			EB	EE	0013	00

Kurztitel der Unterlage:

Meldung Nr. 004/2019 gemäß Meldeordnung der Schachtanlage Asse II Beschädigung eines Cubitainers auf der 700-m-Sohle

ev	Revisionsstand Datum	Verantwortl. Stelle	revidierte Blätter	Kat. *)	Erläuterung der Revision
0	03.04.2019	T-SG		-	Neuerstellung
					7
- 1			1	1	I .

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	65000000	STS			EB	EE	0013	00



Meldung Nr. 004/2019 gemäß Meldeordnung der Schachtanlage Asse II Beschädigung eines Cubitainers auf der 700-m-Sohle

Blatt: 3

Inhaltsverzeichnis	Blatt
Deckblatt	
Inhaltsverzeichnis	3
meraere maia: meraepine nage et elgine dar der eende mage / leee immi	
Anzahl der Rlätter dieses Dokumentes	6

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	65000000	STS			EB	EE	0013	00




Meldung Nr. 004/2019 gemäß Meldeordnung der Schachtanlage Asse II Beschädigung eines Cubitainers auf der 700-m-Sohle

Blatt: 4

Meldeformular- Meldepflichtiges Ereignis auf der	Schachtanlage Asse II
Betriebsbereich:	Betrieb vor dem Ereigniseintritt:
Grubenbetrieb / Strahlenschutz	Normalbetrieb
Ereignisdatum: 02.04.2019	Uhrzeit: ca. 12:15 Uhr
Art der Erkennung:	
Erkennen der Beschädigung durch den Fahrer d	es Flurförderfahrzeuges
Meldekriterium: E 7.2.1.6 (Meldeordnung) N 2.3.1 (AtSMV)	Meldekategorie: N ☐ E 🗹 S ☐
Kurztitel:	
Beschädigung eines Cubitainers auf der 700-m-	Sohle
Ereignistyp:	
Technisches Versagen   systematischer Fel	hler ☐ menschliches Fehlverhalten ☑
Beschreibung des Ereignisses:	
auf der 700-m-Sohle (Firstniveau) der zu transpo Staplergabel wurde ein Loch in den unteren Teil Es sind ca. 13 Liter Salzlösung ausgetreten und bis zur 700-m-Sohle (Sohlenniveau) hinabgelaufe	des Cubitainers gedrückt. in die Wendelstecke auf einer Länge von ca. 50 m
lösungshebestelle P750071 zwischengelagert ur auf der 490-m-Sohle transportiert, um dort zerle	BAK-Kampagne stammende IBC war an der Salz- nd sollte in den Strahlenschutzbereich im Abbau 4 egt, gereinigt und der Entsorgung zugeführt zu n" Behälter, der aufgrund der Maßnahmen aus der n Behälter ersetzt werden sollte.
Ursache: (mögliche, wahrscheinliche, gesicherte)	
	3
Schadensbild:	
Beschädigung des Cubitainers und dadurch Aus	stritt von ca. 13 Liter Salzlösung.

KQM\_Textblatt\_REV11\_Stand-2018-04-16

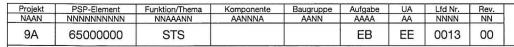



Meldung Nr. 004/2019 gemäß Meldeordnung der Schachtanlage Asse II Beschädigung eines Cubitainers auf der 700-m-Sohle

Blatt: 5

<b>Bewe</b>	100	106	 110	~ .
DHWE	155	16:1		(1
	100	$\cdot$	 <b>u</b> 1 1	ч.

Aufbewahrung |

Lichtbilder V

Dokumentation V

# Folgen des Ereignisses:

Es sind ca. 13 Liter kontaminierte Salzlösung ausgetreten und die Wendelstecke auf einer Länge von ca. 50 m hinabgelaufen bis zur 700 m Sohle (Sohlenniveau).

## Auswirkungen: (siehe auch Blatt 6 bzw. 7):

Die Sohle der Wendelstrecke wurde auf einem schmalen Streifen mit kontaminierter Salzlösung benetzt.

Die Kontaminationskontrollen an den beteiligten Personen, am Flurförderfahrzeug, den eingesetzten Materialien und der Sohle der Wendel ergaben keine Befunde oberhalb der Maßnahmenschwelle von 0,5 Bg/cm².

### Sofortmaßnahmen:

Sofort nachdem der Fahrer die Beschädigung erkannt hatte, hat er den IBC mit Hilfe der Staplergabel schräg gestellt, um ein weiteres Auslaufen zu verhindern. Die Wendelstrecke wurde für den Fahrzeugverkehr gesperrt und die ausgetretene Salzlösung mit Salzgrus abgestreut und gebunden. Es wurden Kontaminationskontrollen durchgeführt. Der feuchte Salzgrus wurde wieder aufgenommen. Nach weiteren Kontaminationskontrollen wurde die Wendel wieder freigegeben. Der IBC wurde in den Strahlenschutzbereich im Abbau 4 auf der 490-m-Sohle verbracht.

### Vorkehrung gegen Wiederholung:

Aufgrund der Meldung 005/2018 wurden bereits folgende Vorkehrungen gegen Wiederholung umgesetzt:

- Die Beschaffung anderer Behältertypen (doppelwandig)
- Lagerbehälter mit besonderem Anfahrschutz für Lösungen zur Lagerung an befahrenen Stellen

Die BGE prüft weiterhin Maßnahmen zur Vermeidung derartiger Vorkommnisse:

- Kritische Überprüfung der Sicherheitskultur
- Überprüfung der Wirksamkeit der Beaufsichtigung des Personals

Beteiligte Teilanlagen/Systeme/Komponenten/Baugruppen (Einbauort/Art des Schadens):

- Flurförderfahrzeug
- 1.000 Liter IBC (gefüllt mit ca. 15 Litern Salzlösung)

Ableitung, Freisetzung: (erhöhte-/ unkontrollierte Ableitung, in die Anlage / Umgebung, fest / flüssig / luftgetragen,

Mengen/Vol, Nuklidgruppe / Gesamtaktivität (Bq) / Aktivitätskonzentration (Bq/m³), Beginn / Dauer)

#### Keine

Auswirkungen auf die Anlage: (sonstige Auswirkungen / Oberflächenkontamination / Raumluftkontamination)

Keine unzulässige Kontamination von Oberflächen und der Grubenluft

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	65000000	STS			EB	EE	0013	00



Meldung Nr. 004/2019 gemäß Meldeordnung der Schachtanlage Asse II Beschädigung eines Cubitainers auf der 700-m-Sohle

Blatt: 6

Beschadigung eines Cubitainers auf der 700-m-Sohle	
Erhöhte Ortsdosisleistung:	
Keine	
Auswirkungen auf Personen: Externe Strahlenexposition: (Personen, Strahlungsart, Ganz- / Teilkörperäquivalentdosis)	
Keine	
Aktivitätszufuhr: (Inhalation / Ingestion / Wundinkorporation, Nuklidgruppe / zugeführte Aktivität (Bq) / be	etroffenes Organ)
Keine	
Auswirkungen auf Personen: (schwere Verletzungen / Tod einer/mehrerer Personen unter Angabe of	der Verletzungsart)
Keine	

Auswirkungen bzgl. Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachgüter Beschäftigter / Dritter sowie der Umwelt:

Keine

Einsatz Grubenwehr / Werksfeuerwehr / sonstiger Hilfeleistender:

Keine